


PANEL FOTOGRÁFICO

La Institución Educativa 2068 JOSE MARIA ARGUEDAS con código local 319084 se encuentra localizada en el distrito de PUENTE PIEDRA, provincia Lima en el departamento de Lima. Se encuentra ubicado en el AVENIDA INDEPENDENCIA S/N de la ciudad de Lima.

Los medios de accesibilidad para el Local Escolar son la Panamericana Norte.

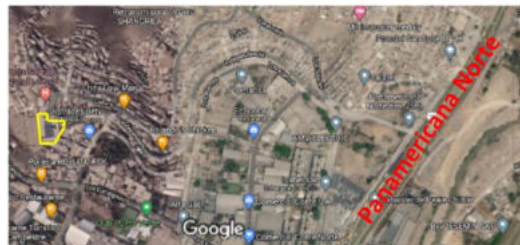


ESQUEMA DE LOCALIZACIÓN




Fotografía 01: Ingreso principal al Local Educativo.


Henry Quico Santos Chavez
INGENIERO CIVIL
CIP 117147

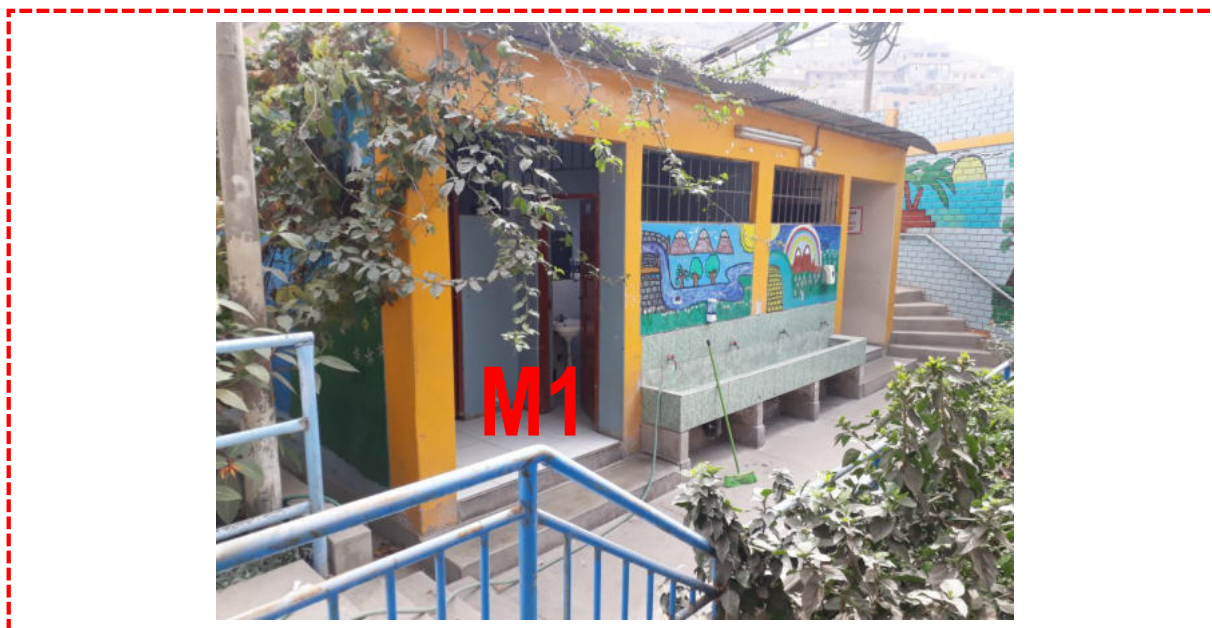

Fotografía 02: Ingreso a los servicio higiénico SSHH 1 - M1 Correspondiente a los niveles de primaria y secundaria.

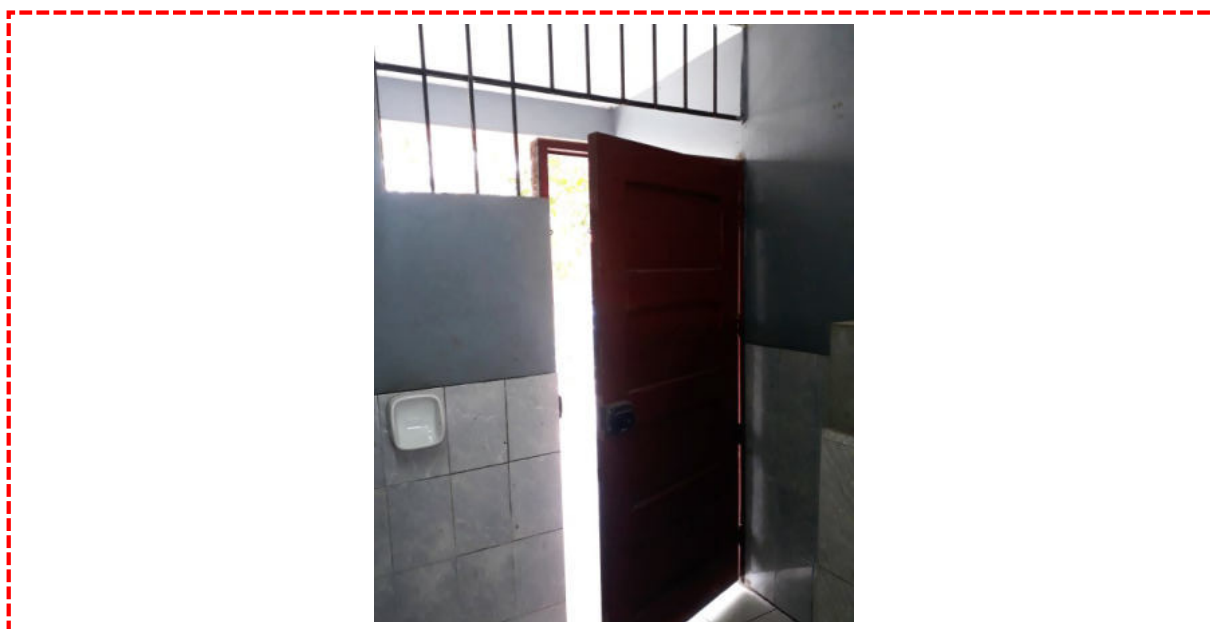


Fotografía 03: elevación 01 de los servicios higiénicos SSHH 1, M1. Se visualiza el buen estado de la puerta de madera, las rejas de protección de fierro se encuentran despintadas con posible presencia de óxido, además de no empalmar con el marco de madera de la puerta.


Henry Quico Santos Chavez
INGENIERO CIVIL
CIP 117147



Fotografía 04: elevación 02 de los servicios higiénicos SSHH 1, M1. Se verifica el deterioro de la pintura en las paredes, enchapes con dos tipos en pisos por reparaciones posteriores, además de la tabiquería sin pintura en la parte superior no enchapada.

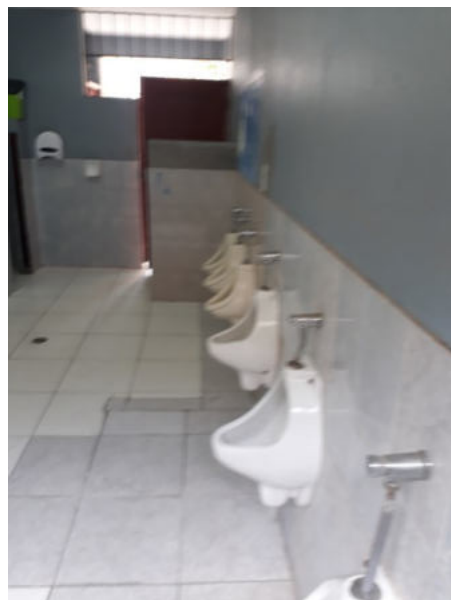

Fotografía 05: elevación 03 de los servicios higiénicos SSHH 1, M1. Se visualiza dos tipos de enchapes en el piso, además del desnivel en las losas por la mala instalación.


Henry Quico Santos Chavez
INGENIERO CIVIL
CIP 117147



Fotografía 06: elevación 04 de los servicios higiénicos SSHH 1, M1. Los urinarios vistos en la izquierda, no mantienen el distanciamiento mínimo (60cm), las llaves de los urinarios se encuentran oxidadas. Se muestra el enchape del piso con dos tipos de cerámicos y dos tonos.



Fotografía 07: elevación 05 de los servicios higiénicos SSHH 1, M1. Las puertas de cubículos se encuentran despintadas y no tienen pestillos.



Fotografía 08: elevación 06 de los servicios higiénicos SSHH 1, M1. Se puede verificar que los cubículos y sus puertas tienen las medidas reglamentarias



 
Fotografía 09: elevación 07 de los servicios higiénicos SSHH 1, M1. Se verifica que los 06 inodoros existentes se encuentran en buen estado y en funcionamiento. Las tuberías de abasto no consideran llaves angulares y faltan accesorios de uso como asientos para inodoros, dispensadores de papel.



Fotografía 10: ingreso a los servicios higiénicos SSHH 1 - M2 Correspondiente a niveles de primaria y secundaria - Damas.



Fotografía 11: elevación 01 de los servicios higiénicos SSHH 1, M2. Se visualiza el buen estado del revestimiento del piso. La puerta de ingreso se encuentra en buen estado y las rejillas se encuentran despintadas y con posible presencia de óxido, además de no empalmar con el marco de madera de la puerta.


Henry Quico Santos Chiriqui
INGENIERO CIVIL
CIP 117147



Fotografía 12: elevación 02 de los servicios higiénicos SSHH 1, M2. Los revestimientos de zócalos son antiguos de 10 años. Se puede verificar que el lavadero corrido no cuenta con griferías.



Fotografía 13: elevación 03 de los servicios higiénicos SSHH 1, M2. Se muestra la banqueta lateral al lavatorio con quiñado en su revestimiento. El lavatorio al tener un mandil muy bajo, no permite el mantenimiento de las tuberías de desagüe.



Fotografía 14: elevación 04 de los servicios higiénicos SSHH1, M2. Se puede visualizar que las puertas de cubículos, no todas las puertas contienen cerraduras.



Fotografía 15: elevación 05 de los servicios higiénicos SSHH 1, M2. Se evidencia que las luminarias están mal colocadas, se recomienda retirarlos para mejorar su conexión e instalación.




Fotografía 16: elevación 06 de los servicios higiénicos SSHH 1, M2. Las luminarias no son herméticas y no corresponden al uso de servicios higiénicos. Las rejas de protección en las ventanas se encuentran despintadas y con posible presencia de óxido.



Fotografía 17: elevación 07 de los servicios higiénicos SSHH 1, M2. Se visualiza que los inodoros se encuentran en buen estado de conservación, sin embargo no cuentan con tapas, y tampoco tienen dispensador de papel higiénico.



Fotografía 18: elevación 01 de los servicios higiénicos SSHH 1, M3. Se visualiza la puerta de ingreso al sshh de profesores, las rejas se encuentran despintadas y con posible presencia de óxido, además de no empalmar con el marco de madera de la puerta.

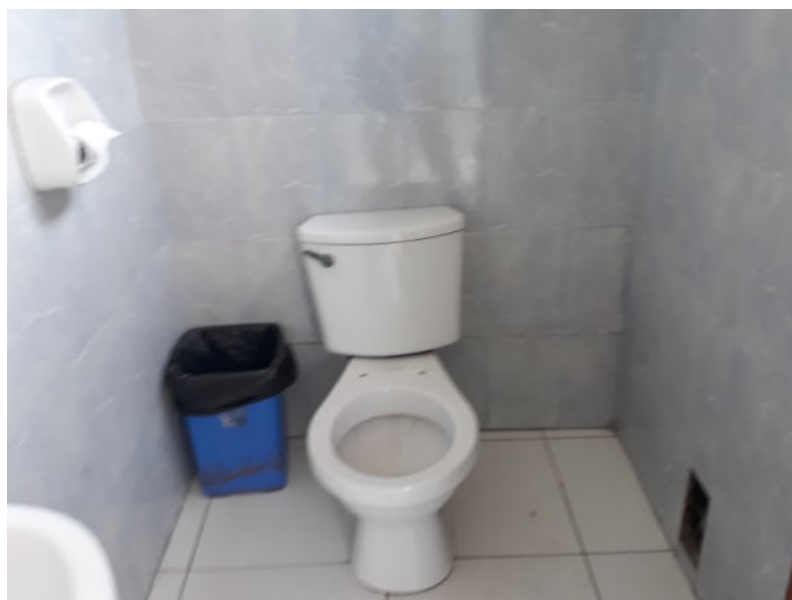

Fotografía 19: elevación 02 de los servicios higiénicos SSHH 1, M3. Se visualiza el buen estado de conservación que tiene este servicio higiénico.


Henry Quico Santos Chavez
INGENIERO CIVIL
CIP 117147



Fotografía 20: elevación 03 de los servicios higiénicos SSHH 1, M3. El lavadero cuenta con conexiones deterioradas, tuberías de abasto y grifería oxidadas.



Fotografía 21: elevación 04 de los servicios higiénicos SSHH 1, M3. La válvula de control de agua sin tapa y con la llave oxidada.



Fotografía 22: elevación 05 de los servicios higiénicos SSHH 1, M3. Se visualiza una llave de control en mal estado, sin tapa y con dificultad para el cierre.



Fotografía 23: elevación 01 de los servicios higiénicos SSHH 1, M4. Se visualiza la puerta de ingreso al sshh de profesoras (damas). Los fierros de protección de la sobre luz se encuentran despintados y con posible presencia de óxido.

Henry Quico Salinas Chavez
INGENIERO CIVIL
CIP 117147



Fotografía 24: elevación 02 de los servicios higiénicos SSHH 1, M4. Se visualiza el buen estado de conservación en los revestimientos de pisos y paredes. Las grifería del lavadero, además de su tubería de abasto se encuentra oxidada.



 
Fotografía 25: elevación 03 de los servicios higiénicos SSHH 1, M4. Se visualiza las 02 llaves de control en mal estado, sin tapa y con concreto sobre la tubería. La válvula de control de la foto derecha presenta dificultad para su manipulación.



Fotografía 26: Se visualiza la ubicación del SSH tipo C – Mixto con baño para discapacitados.



Fotografía 27: Se visualiza la ubicación del módulo de tanque elevado y cisterna.


Henry Quico Santos Chavez
INGENIERO CIVIL
CIP 117147



Fotografía 28: En esta imagen se visualiza la ubicación de los 02 módulos SSH tipo C – Mujeres para nivel primaria y secundaria.



Fotografía 29: En esta imagen se visualiza la ubicación del lavadero tipo 1, el cual está ubicado cerca de la escalera del pabellón D.


Henry Quico Santos Chavez
INGENIERO CIVIL
CIP 117147

PANEL FOTOGRÁFICO INSTALACIONES ELÉCTRICAS

La Institución Educativa 2068 JOSE MARIA ARGUEDAS con código local 319084 se encuentra localizada en el distrito de PUENTE PIEDRA, provincia Lima en el departamento de Lima. Se encuentra ubicado en el AVENIDA INDEPENDENCIA S/N de la ciudad de Lima.

Los medios de accesibilidad para el Local Escolar son la Panamericana Norte.



ESQUEMA DE LOCALIZACIÓN



Fotografía 01: ingreso principal del Local Escolar.- Medidor trifásico



Fotografía 02: Tablero general

TABLERO:

CIRCUITO	DESCRIPCION
C-1	ALIMENTADOR ST-1
C-2	ALIMENTADOR ST-2
C-3	ALIMENTADOR ST-3
C-4	ALIMENTADOR ST-4
C-5	ALIMENTADOR ST-5
C-6	ALIMENTADOR BOMBA
C-7	ALIMENTADOR Post-1
C-8	
C-9	
C-10	

FECHA:

Fotografía 03: Detalle de tablero general



Datos del recibo de luz

DATOS DEL SUMINISTRO	
Tarifa BT4	
Sistema Eléctrico	Lima Norte
Poten. Máx. Contratada	40.000
Modalidad Facturación	Potencia Variable
Vigencia Opción Tarifaria	Mar/2020 - Mar/2021
Código Alimentador	CS-05
Conexión	Subterránea
Medidor	TRIFÁSICO
	N° 6179105
	3 HILOS
Sector Típico	1 (SE0005)
Tipo Medidor	Electrónico
Tensión	220 V - BT
Tipo Conexión	C3.1