



SECCION H-H: PISO MODULO INVESTIGACION


SECCION H-H: PISO MODULO ADMINISTRATIVO

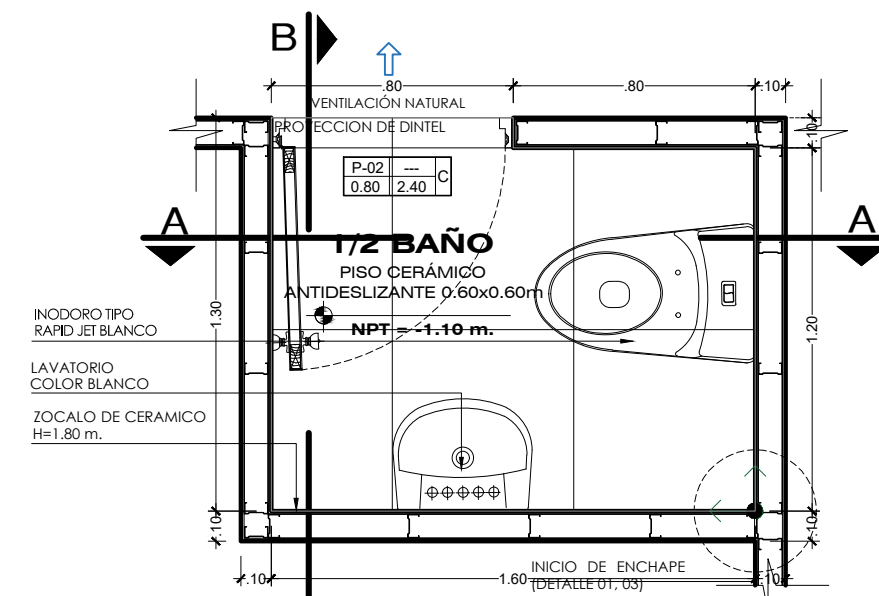


1/2 BAÑO - PLANTA

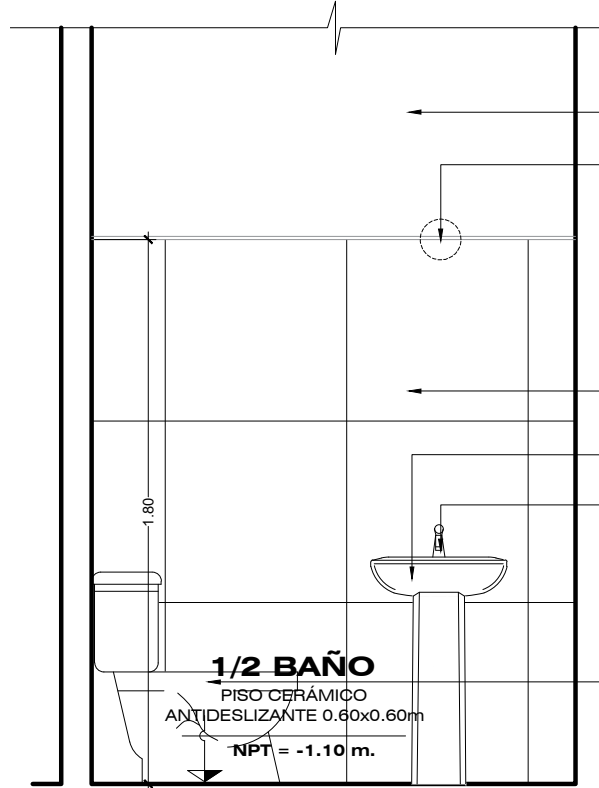

1/2 BAÑO

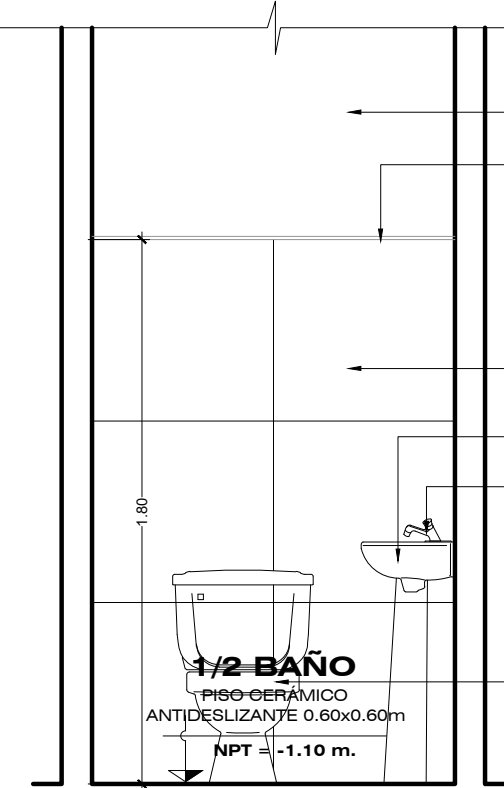


1/2 BAÑO

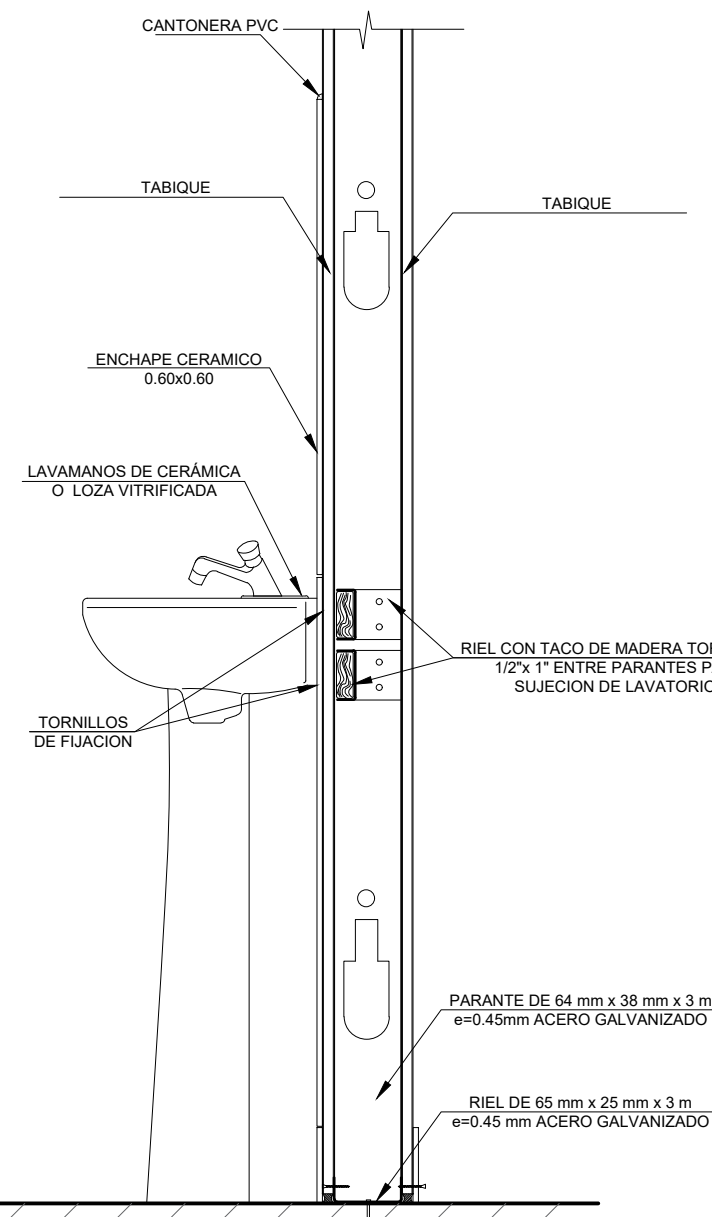


DETALLE TIPICO ANCLAJE LAVATORIO EN MURO DE TABIQUERIA SECA

DETALLE TIPICO DE PISO DE CEMENTO PULIDO


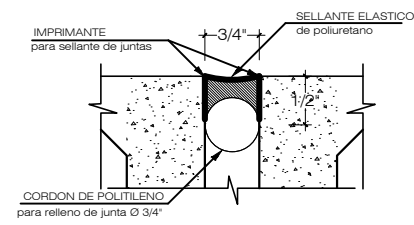


DETALLE TIPICO DE JUNTA CON SELLO LASTOMERICO

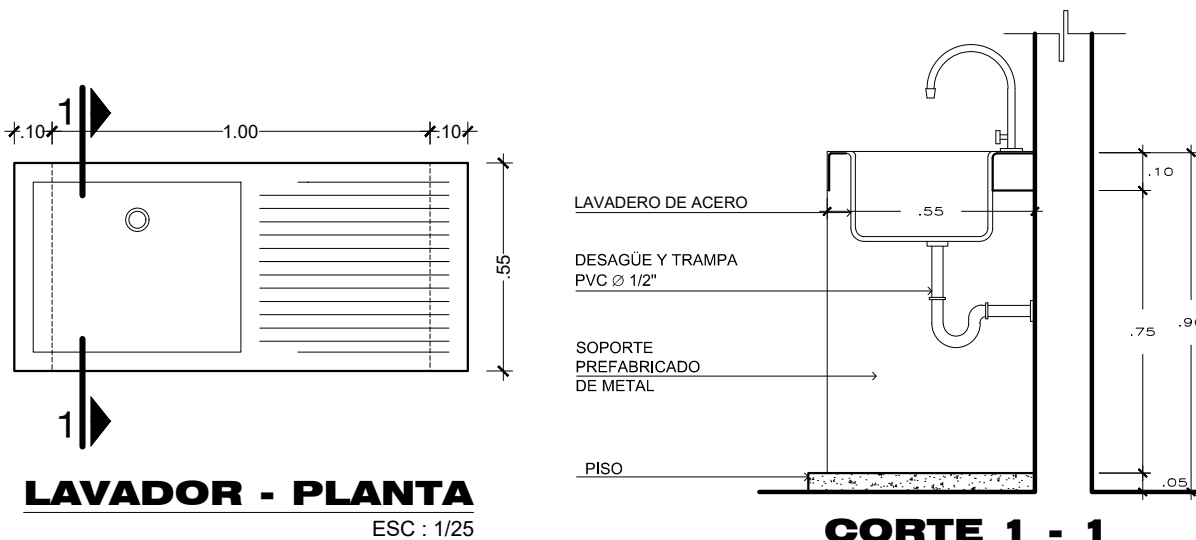


LAVADOR - PLANTA

CORTE 1 - 1

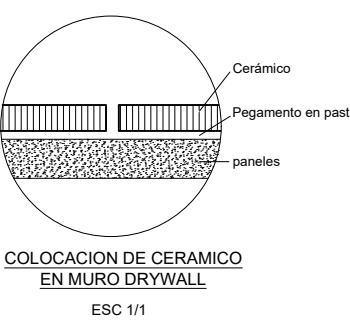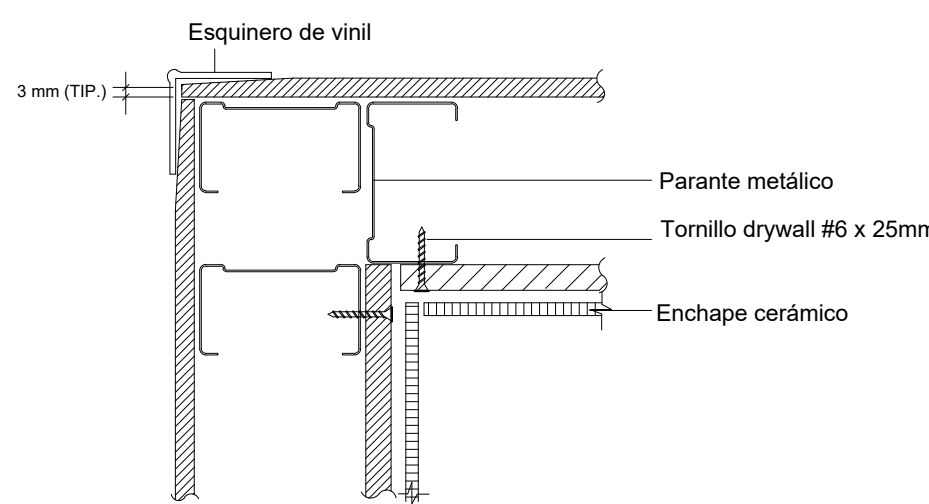


COLOCACION DE CERAMICO EN MURO DRYWALL

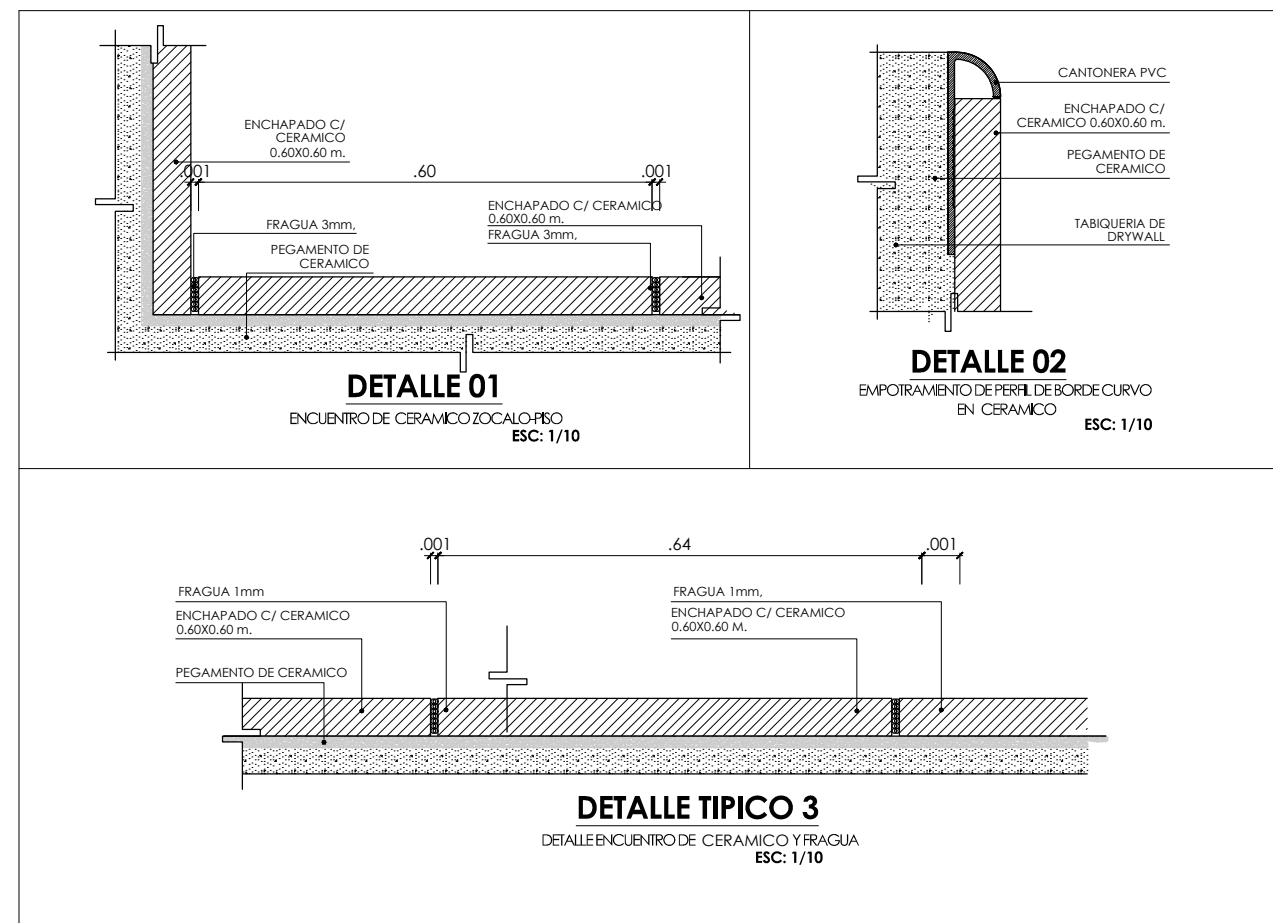

DETALLE 01

DETALLE 02

DETALLE TIPICO 3

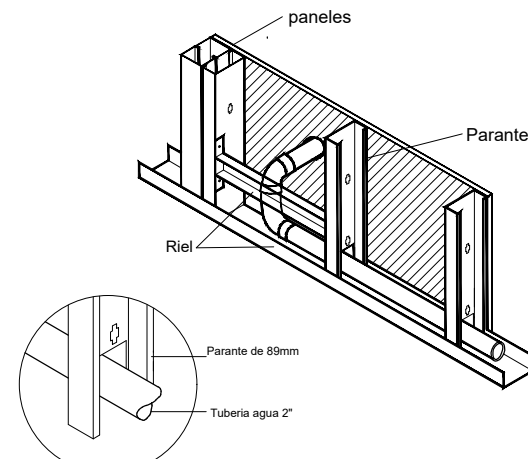

DETALLE DE TABIQUES DRYWALL EN BAÑOS

PROYECTO: SERVICIO DE REFORMULACIÓN DE EXPEDIENTE TÉCNICO PARA EL ACONDICIONAMIENTO DE LOS MÓDULOS DE INVESTIGACIÓN ADMINISTRATIVO DEL PI Y DESARROLLO DE LAS TECNOLOGÍAS DE CULTIVO DE PECES MARINOS DE IMPORTANCIA ECONÓMICA: COORVINA (CILLIS GILBERTI) Y SARGO (ANISOTREMUS SCAPULARIS) EN LA REGIÓN DE TACNA

ESPECIALIDAD: ARQUITECTURA

PLANO: DETALLE DE PISO Y S.H.

ESCALA: IND

FECHA: OCTUBRE 2021

PROFESIONAL ENCARGADO: ARQ. ANA MARTINES

FIRMA DE PROFESIONAL ENCARGADO:

OBSERVACIONES:

LÁMINA: DE - 03